Paso 3

Eliminación de hologramas

Acabado

AUTOMOCIÓN

Paso

POLAROS® RP 600 Pasta de pulido Polarshine® 35 Tampón de lana amarilla Pro



POLAROS® RP 600 Pasta de Pulido Polarshine® 10 Tampón de espuma amarilla punteada



POLAROS® RP 600 Pasta de Pulido Polarshine® 5 Tampón de espuma negra punteada




PROCESO PARA BARNIZ SECO MUY ARAÑADO



PASO 1: Limpieza Lava o limpia la superficie para evitar cualquier tipo de contaminación. Utiliza, por ejemplo, IPS o un eliminador de silicona.



PASO 2: Eliminación de arañazos Pule la superficie con POLAROS RP 600. Ajusta la velocidad a 1000-1300 rpm. Utiliza Polarshine 35 y un tampón de lana amarilla Pro.

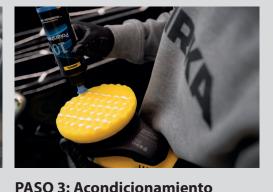

de arañazos Continúa puliendo con POLAROS RP 600 a la misma velocidad, entre 1000 y 1300 rpm. Utiliza Polarshine 10 y un tampón de espuma amarilla punteada.




de Hologramas Pule la superficie con POLAROS RP 600. Ajusta la velocidad a 1000-1300 rpm. Utiliza Polarshine 5 y un tampón de espuma negra punteada.

PASO 4: Eliminación



PASO 5: Acabado Limpia la superficie con una bayeta de microfibra.

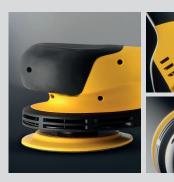

POLAROS® RP 600

Pulidora rotativa de alto rendimiento Potencia: 750 W; velocidad, 700-2500 rpm; tamaño del plato, 135 mm de diámetro; peso: 1,7 kg.